

# Tension Test

◆ يتم فيه تطبيق حمل محوري تدريجي فيحدث استطالة للعينة موازية للمحور مع نقص في مساحة مقطع العينة.

◆ يمكن تقسيم المواد من خلال سلوكها اثناء اختبار الشد الى:




## Ductile materials

هي المواد سهلة التشكيل مثل Steel&Al

### Ductility:

The ability of the material to be drawn under tensile load without fracture

هي قابلية المادة للسحب تحت تأثير احمال شد دون انهيار

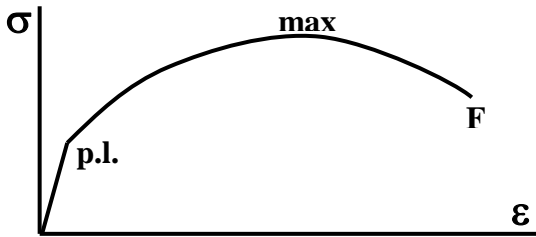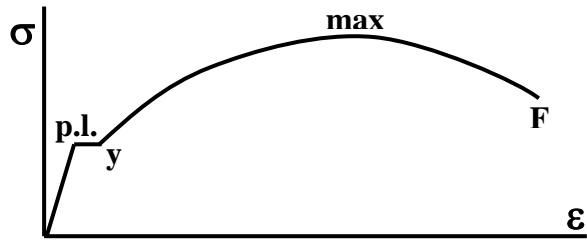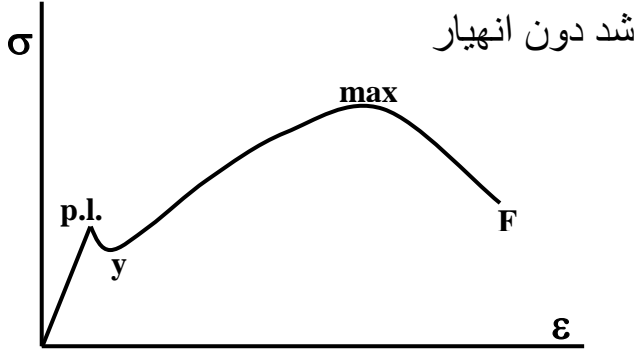


## Brittle materials

1- Cast iron 2- Concrete

### Brittleness:


هي خاصية للمادة تجعلها غير قادرة على اظهار المزيد من التشكل deformation قبل الكسر

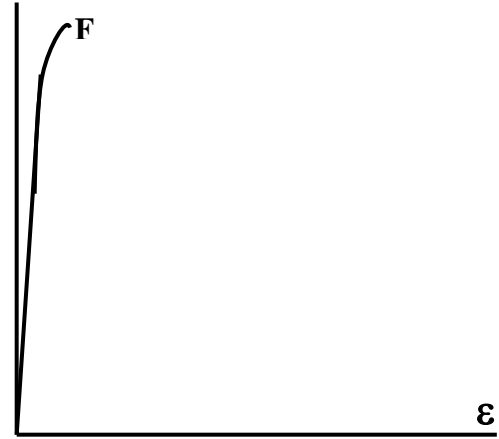

## ORDINARY STRESS-STRAIN DIAGRAM

$$\text{Stress } \sigma = \frac{P}{A_0}$$

$$\text{Strain } \varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

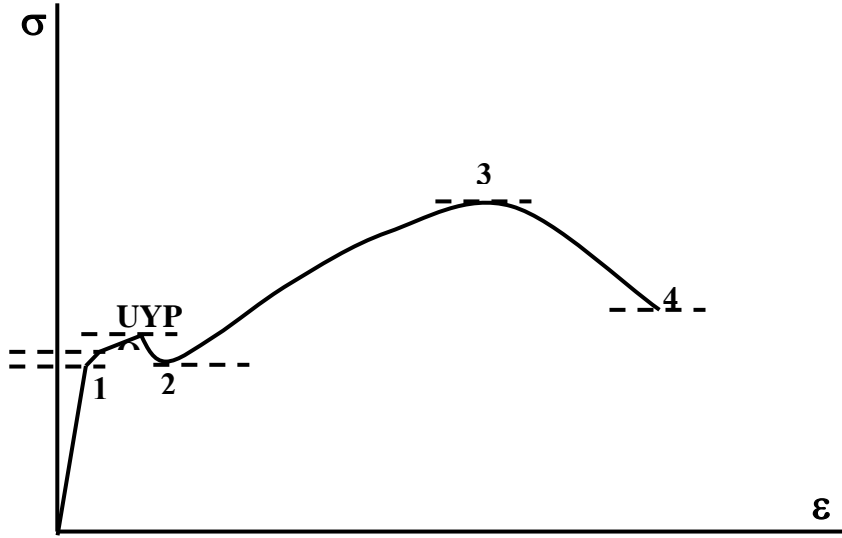

يمكن تقسيم منحنى (σ-ε) للمواد المطيية الى عدة مراحل:

### i) First Zone (Elasticity المرونة)

#### Elasticity

Any changes in shape and dimensions is removed upon the removal of load

هى قدرة المادة على استعادة ابعادها الاصلية بعد زوال الحمل المؤثر

a) From (0) loads to Proportional limit(P.L.) (1)

مرحلة تناسب طردى بين الحمل والاستطالة

b) From (1) to Elastic limit (E.L)

تزيد الاستطالة بمقدار كبير والعلاقة ليست خطية لكن العينة ماتزال مرنة

### ii) Second Zone

a) From the (E.L) to the upper yield point (UYP), the material is partly elastic and partly plastic.

العينة فى مرحلة اللدونة لكن فيها بعض المرونة

b) From (UYP) to lower yield point (2), there is further increase in extension without any increase in load.

يحدث زيادة فى الاستطالة مع ثبات الحمل

c) From yield point (2) to maximum load point (3), the ductile stage.

يحدث للعينة استطالة ملحوظة والعينة فى مرحلة اللدونة Plasticity

## Plasticity

هي حدوث استطالة دائمة في العينة Permanent deformation في بداية مرحلة yield لا تزول بعد زوال الحمل



### iii) The Third Zone

From the point of maximum load (3) to point of fracture (4), the specimen necks down to final rupture.

### Types of failure:

The two fundamental types of tensile fracture are; sliding or shear and separation

اي أن الكسر يحدث لأحد سببين إما القص والانزلاق او الانفصال

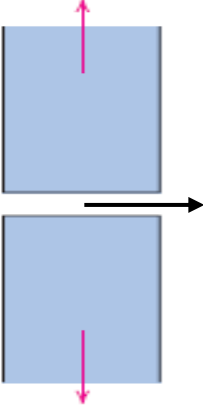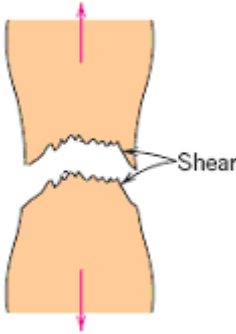Brittle materials (Cast iron)	Ductile materials (mild steel )
 <p>يحدث الكسر تحت تأثير قوى الفصل بسبب ضعف مقاومة المادة لإجهادات الشد ويكون سطح الكسر عمودي على محور العينة</p> <p>The resistance of the material to sliding is greater, the material will fail by separation</p>	 <p>Cup &amp; cone</p> <p>يحدث الكسر لضعف مقاومة المادة لإجهادات القص</p> <p>The resistance to separation is greater, it will fail by shear</p>

## Elongation equation (Unwin's equation):

معادلة الاستطالة بدلالة الأبعاد الأصلية للعينة

$$\Delta L = bL_0 + c\sqrt{A_0}$$

الاستطالة الكلية الحادثة في عينة مطبلة ترجع الى

### Elongation at gage length

(Plastic deformation)

$$bL_0$$


تحدث قبل نقطة Max. وتتوزع على طول العينة

### Necking elongation

$$c\sqrt{A_0}$$

استطالة في منطقة الرقبة وحدث قبل الكسر وتتأثر بشكل العينة ومساحة المقطع


1- تتناسب الاستطالة طرديا مع الطول الأصلي عند ثبات مساحة المقطع

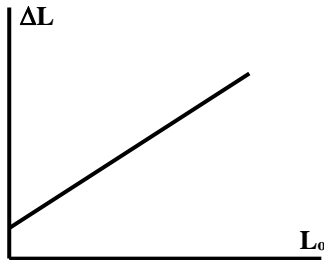

2- بالقسمة على  $L_0$

$$\frac{\Delta L}{L_0} \% = b + \frac{c\sqrt{A_0}}{L_0}$$

تتناسب النسبة المئوية للاستطالة عكسيا مع الطول الأصلي

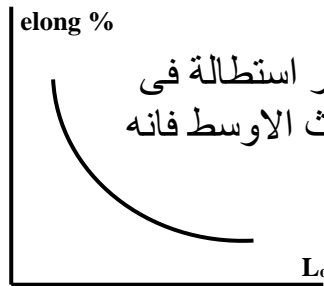

ترفض نتائج اختبار الشد لو حدث الكسر خارج الثلث الاوسط لان اكبر استطالة في العينة هي الحادثة في منطقة necking وعند حدوث الكسر خارج الثلث الاوسط فانه يتم اهمال الاستطالة في منطقة necking

### انواع العينات القياسية

Specimen		For circular section	Use
Short	$L_0 = 5.65\sqrt{A_0}$	$L_0 = 5D_0$	Brittle material
Long	$L_0 = 11.3\sqrt{A_0}$	$L_0 = 10D_0$	Ductile material



## Strength

The external load required to overcome bonds between atoms

مقدار القوة الخارجية اللازمة للتغلب على قوى التجاذب بين الجزيئات او هو مقدار مقاومة

المادة للقوى الخارجية

### 1- Stress at proportional limit

The stress at the last point of proportionality line between  $\sigma, \epsilon$

$$\sigma_{p.l} = \frac{P_{p.L}}{A_0}$$

### 2- Ultimate tensile strength

$$\sigma_{max} = \frac{P_{max}}{A_0}$$

### 3- Yield stress

$$\sigma_y = \frac{P_y}{A_0}$$

### 4- Fracture stress

$$\sigma_f = \frac{P_f}{A_0}$$

### 5- Working stress

$$\sigma_w = \frac{\sigma_y}{F.S} \text{ or } \frac{\sigma_p}{F.S} \text{ or } \frac{\sigma_{p.l}}{F.S}$$


## 6- Proof stress

$$\sigma_p = \frac{P_p}{A_0}$$

هو قيمة الاجهاد عند استطالة معينة تمثل نسبة معينة من الطول الاصلى ويتم تعيينه عند حساب working stress لبعض المعادن المطييلة التى لها خاصية المرونة وليس لها نقطة خضوع ويكون اجهاد الضمان معبرا عن مقاومة المادة فى مرحلة المرونة

It is the stress which produced under a load of non-proportional elongation equal to certain specified percentage (0.1 – 0.5%) of the original gage length

$$\Delta L_p = (0.1 - 0.5)\% \times L_0$$

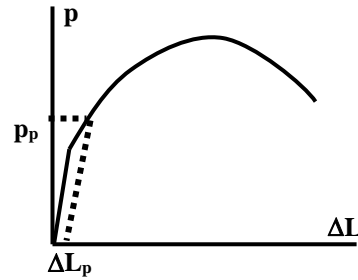

## 7- Stiffness

الصلابة هى خاصية للمادة تجعلها تقاوم اى نوع من انواع deformation ويتم قياسها بمعامل المرونة  $E$  وهو ميل الخط المستقيم

$$\text{Modulus of elasticity (stiffness)} \quad E = \frac{\sigma_{p,l}}{\epsilon_{p,l}} = \frac{P_{p,l} \times L_0}{\Delta L_{p,l} \times A_0}$$

منحنيات  $\sigma - \epsilon$  التى ليس بها مرحلة العلاقة الخطية يمكن قياس الصلابة بثلاث طرق :

### 1- Initial tangent modulus

ميل المماس للمنحنى من نقطة الاصل

$$E_1 = \tan \theta_1$$

### 2- Secant modulus


ميل الخط الواصل بين نقطة الاصل و اى نقطة على المنحنى

$$E_2 = \tan \theta_2$$

### 3- Tangent modulus

ميل المماس للمنحنى من نقطة عليه

$$E_3 = \tan \theta_3$$

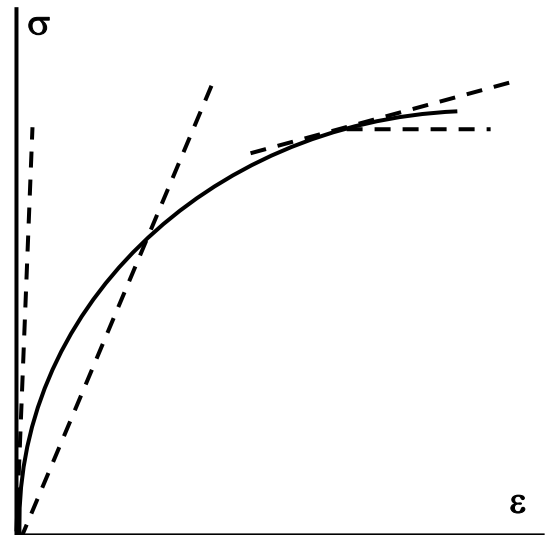

## 8- Resilience

الرجوعية هي مقدار الطاقة الممتصة في مرحلة المرونة و تمثل المساحة تحت خط P- $\Delta L$  في منحنى proportional line



$$R = \frac{1}{2} P_{p.l} \times \Delta L_{p.l}$$

Modulus of resilience

$$(M.R) = \frac{\frac{1}{2} P_{p.l} \times \Delta L_{p.l}}{L_0 A_0}$$

## 9- Toughness

هي مقدار الطاقة اللازمة للكسر وتمثل المساحة تحت المنحنى كله

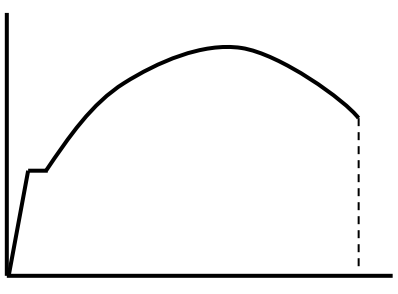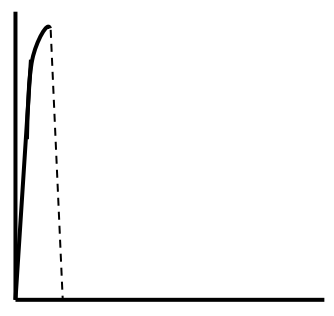Ductile materials	Brittle materials
	
الطاقة اللازمة للكسر كبيرة	الطاقة اللازمة للكسر اقل
Modulus of toughness	
$M.T. = \frac{\frac{1}{2}(P_y + P_{max})\Delta L_f}{L_0 A_0}$	$M.T. = \frac{\frac{2}{3} P_{max} \times \Delta L_{max}}{L_0 A_0}$

## 10- Ductility

$$\% \text{ Elongation} = \left( \frac{\Delta L_f}{L_0} \right) \%$$

$$\% \text{ Reduction in area} = \left( \frac{A_0 - A_f}{A_0} \right)$$


## 11- True stress and strain

	At Max. Point or before	After Max. point or at any point
True stress $\sigma_t$	$\sigma_t = \sigma_n(\epsilon_n + 1)$	$\sigma_t = \frac{P_i}{A_i}$
True strain $\epsilon_t$	$\epsilon_t = \ln(\epsilon_n + 1)$	$\epsilon_t = 2 \ln \frac{D_o}{D_i}$

### True stress - strain curve

n: Strain hardening exponent

k: Strength coefficient

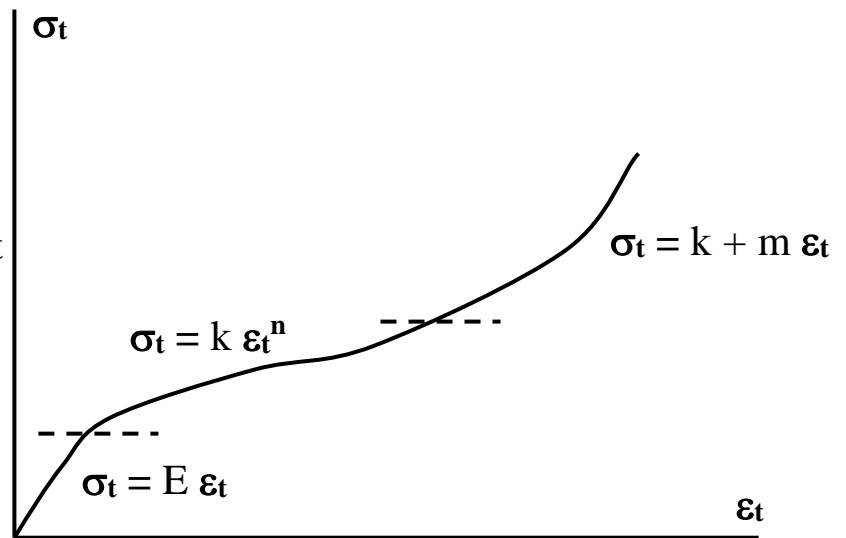

Prove that  $\sigma_t = \sigma_n (\epsilon_n + 1)$

Assume constant volume


$$A_0 L_0 = A_i L_i$$

$$\sigma_n = \frac{P_i}{A_0} \quad \sigma_t = \frac{P_i}{A_i}$$

$$A_i = \frac{A_0 L_0}{L_i} \quad \sigma_t = \frac{P_i L_i}{A_0 L_0}$$

$$\sigma_t = \frac{P_i}{A_0} \times \frac{L_i}{L_0} = \sigma_n \frac{\Delta L + L_0}{L_0}$$

$$\sigma_t = \sigma_n (\epsilon_n + 1)$$

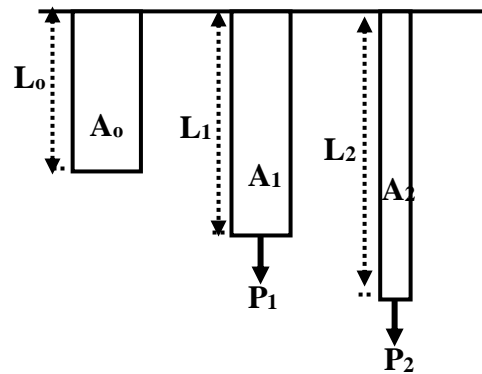

## 12- Poisson ratio

$$\mu = \frac{\Delta D_i / D_o}{\Delta L_i / L_o}$$